

Wichtiger Hinweis Schlauchanschlussventile 2"

Vorgehensweise bei Inbetriebnahmen und Prüfungen/Wartungen

Durch *Wasserschäden*, verursacht durch Schlauchanschlussventile 2", importiert aus China, durch die Hersteller/Importeure AWG, TKW und ZR, sowie aufgrund eines erneuten Rundschreibens des Herstellers ZR sehen wir uns gezwungen, die Vorgehensweisen bei Inbetriebnahmen, sowie bei Wartungen, Prüfungen oder Instandhaltungen von Löschwasseranlagen AB SOFORT wie folgt abzuändern:

BEVOR Arbeiten an Löschwasseranlagen vorgenommen werden, sind bei dem regelmäßigen Inspektionen / Instandhaltungen ab SOFORT ALLE Schlauchanschlussventile wie folgt zu überprüfen:

1. Sichtkontrolle des Schlauchanschlussventils (SAV) auf Korrosion sowie Beschädigung
 - Korrodierte / beschädigte SAV sind auszutauschen!
2. Kontrolle des *Herstellerkürzels*, der *Zulassungsnummer* und der *Chargennummer*.
 - *Hier ist gem. nachfolgender Tabelle zu verfahren:*

Herstellerkürzel:	Chargennummer	Vorgehensweise
AWG		Keine Schäden / Probleme bekannt!
TKW	1 ¹¹/₀₅	<i>Hier ist über die Fa. TKW-Armaturen GmbH - Hanau, Tel.: 06181/18066-0 eine Freigabe über die weitere Vorgehensweise einzuholen!</i>
ZR PVR 3/96	05/06 01/07	<p><i>Bei Vorfinden dieser Ventile ist die Löschwasseranlage <u>UMGEHEND</u> stillzulegen!</i></p> <p><i>Es ist über die Fa. ZR-Armaturen GmbH - Maintal, Tel.: 06181/300988-0 eine Freigabe über die weitere Vorgehensweise einzuholen.</i></p> <p><i>Auf <u>KEINEN</u> Fall darf eine Löschwasseranlage mit diesen Schlauchanschlussventilen z.B. mittels einer Füll-/ und Entleerungsstation noch geflutet werden!</i></p> <p><i>Wasser-/ Personenschäden können durch fehlerhafte Ventiloberteile bzw. Montagefehler entstehen, siehe Herstellerrundschreiben!</i></p>

Wichtiger Hinweis Schlauchanschlussventile 2"



K.- H. Diekmann GmbH
brandag - Feuerlöschgeräte
Herr Diekmann
Siemensweg 1
31603 Diepenau

- Kugelhähne
- Feuerlöschgeräte
- Feuerwehrarmaturen
- Lüfter
- Kupplungen
- Industriearmaturen
- Wasserversorgung

04.03.09

ZR Schlauchanschlussventil 2" Charge 05/06 und 01/07

Sehr geehrter Herr Diekmann,

im Jahre 2008 haben wir Ihnen mitgeteilt, dass wir eine vorsorgliche Austauschaktion der Schlauchanschlussventile 2" ZR PVR 3/96 Charge 05/06 und 01/07, welche im Zeitraum Juli 2006 bis Februar 2008 in Verkehr gebracht wurden, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht durchführen.


Vor Beginn der „Bausaison“ 2009 möchten wir Sie nochmals darauf aufmerksam machen, dass Ventile mit der Kennzeichnung ZR PVR 3/96 Charge 05/06 oder 01/07 nicht verbaut bzw. Anlagen mit Ventilen aus diesen Chargen nicht in Betrieb genommen werden dürfen.

Bitte informieren auch Sie Ihre Kunden bzw. Kundendienste.

Aus Rechtsgründen weisen wir darauf hin, dass wir mit diesem Schreiben ein Anerkenntnis zivilrechtlicher Ansprüche nicht verbinden können.

Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

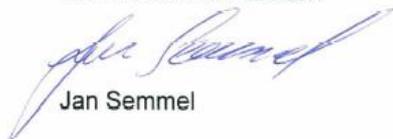

Jan Semmel